

令和6年6月ポートサイド機械式駐車場設備保守点検報告概要（漏水関連）

【Aレーン】

- (1) 3段右7～8番地間天井から漏水がみられ、3段走行レールに垂れている
- (2) 出庫車両に漏水と思われる液体が付着したため3段右9番地を禁止柵に設定
- (3) 点検時に天井より柵に漏水が見られたため3段右5番地を禁止柵に設定
- (4) 入庫昇降口扉下の漏水用受け樋を超えて漏水

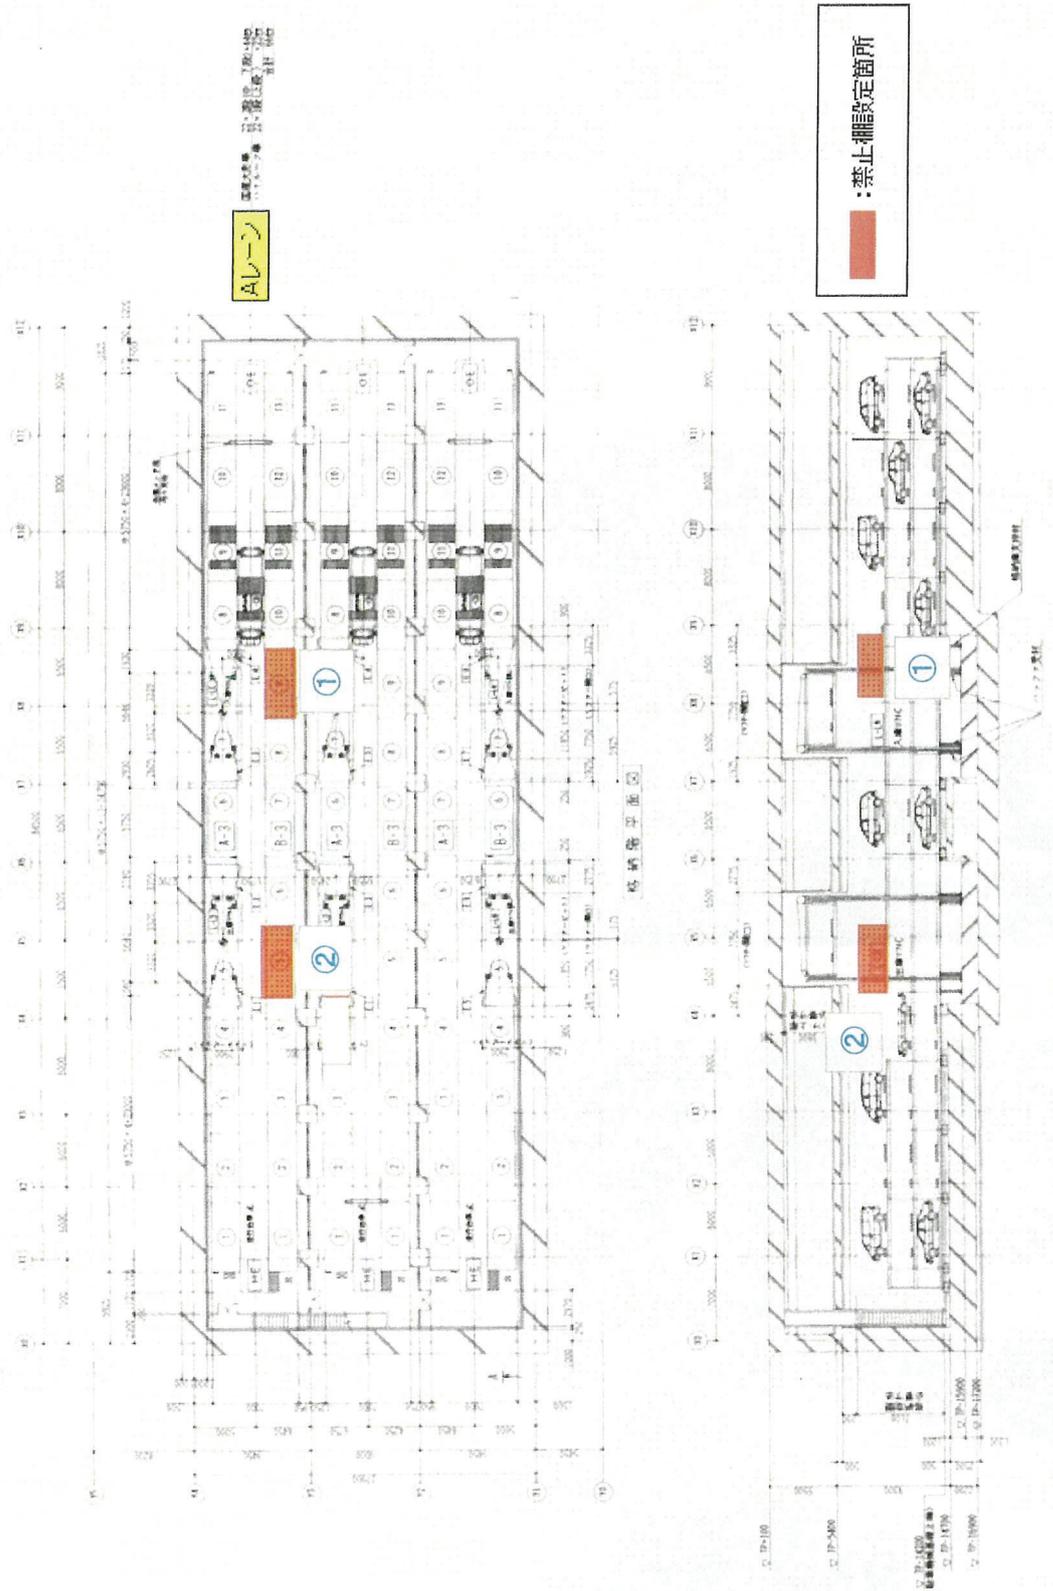
【Bレーン】

- (1) 3段右10番地、右12番地天井部に漏水が見られる
- (2) 格納階の出庫リフタ天井から漏水、応急処置として樋を設置
- (3) 右5番地天井部配管継手から漏水、1,2,3段右5番地を禁止柵に設定

【Cレーン】



- (1) 右7番地入庫リフタ前の天井部に漏水の痕跡が見られる
- (2) 3段右11番地天井配管より漏水した痕跡あり、1,2,3段右11番地を禁止柵に設定

横浜市ポートサイド地下駐車場Aレーン 禁止柵設定箇所図






- ① 令和2年7月 禁止柵に設定
- ② 令和2年10月 禁止柵に設定

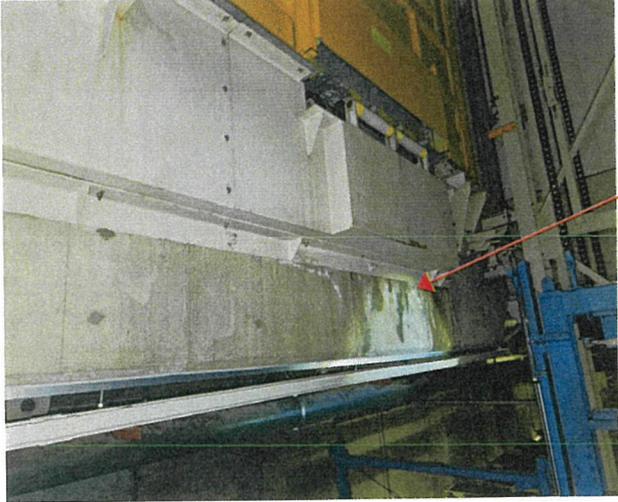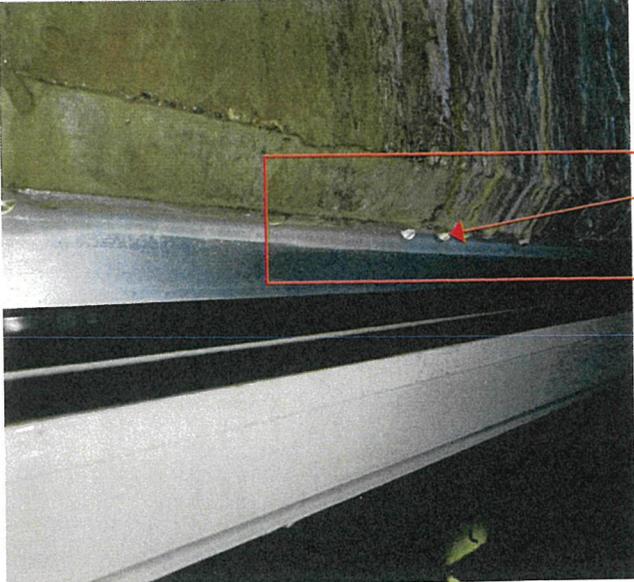
横浜市ポートサイド地下駐車場 Aレーン格納庫漏水状況

| | |
|---|--|
|  | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【Aレーン】4)</p> <p>入庫昇降口扉裏側</p> <p>昇降口扉下 塞ぎ板</p> |
|  | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【Aレーン】4)</p> <p>入庫昇降口扉裏側 (漏水箇所)</p> |
|  | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【Aレーン】4)</p> <p>入庫昇降口扉裏側 (漏水箇所拡大)</p> |

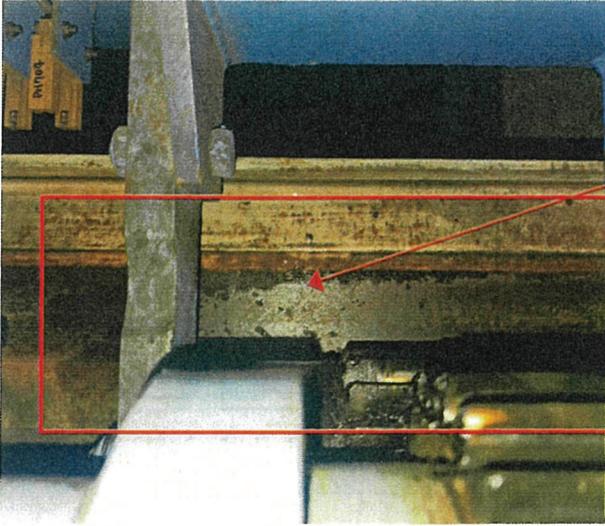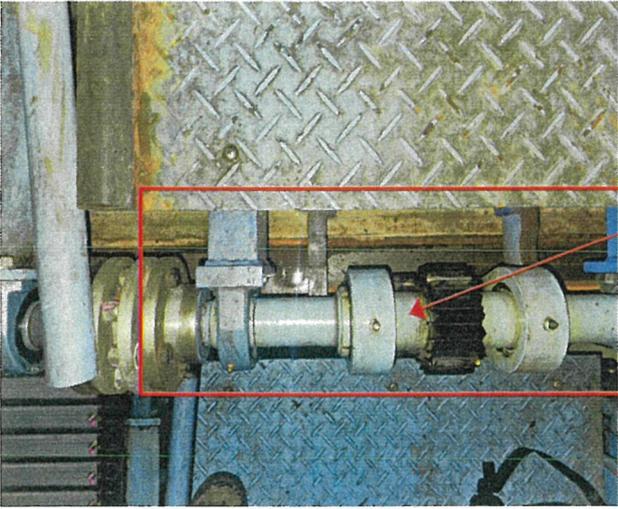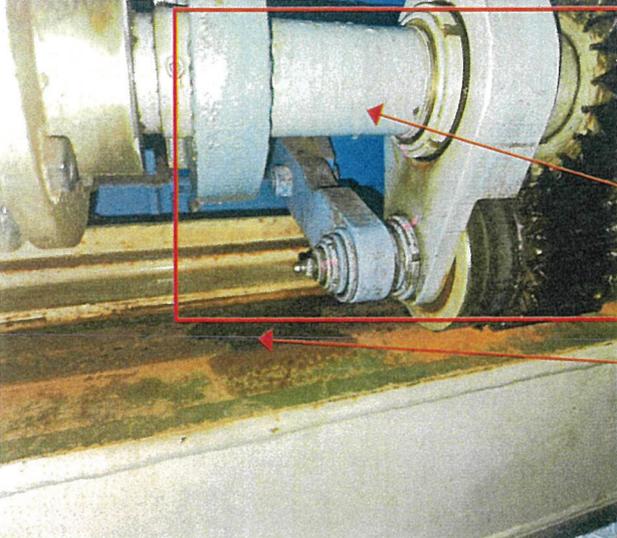横浜市ポートサイド地下駐車場 AL-レン格納庫漏水状況


| | |
|---|---|
|  | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【AL-レン】4)</p> <p>3段走行レールへの 漏水</p> |
|  | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【AL-レン】4)</p> <p>3段走行台車 歯車クッチ部への漏水</p> |
|  | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【AL-レン】4)</p> <p>3段走行台車 歯車クッチ部への漏水 (拡大)</p> <p>3段走行レール</p> |

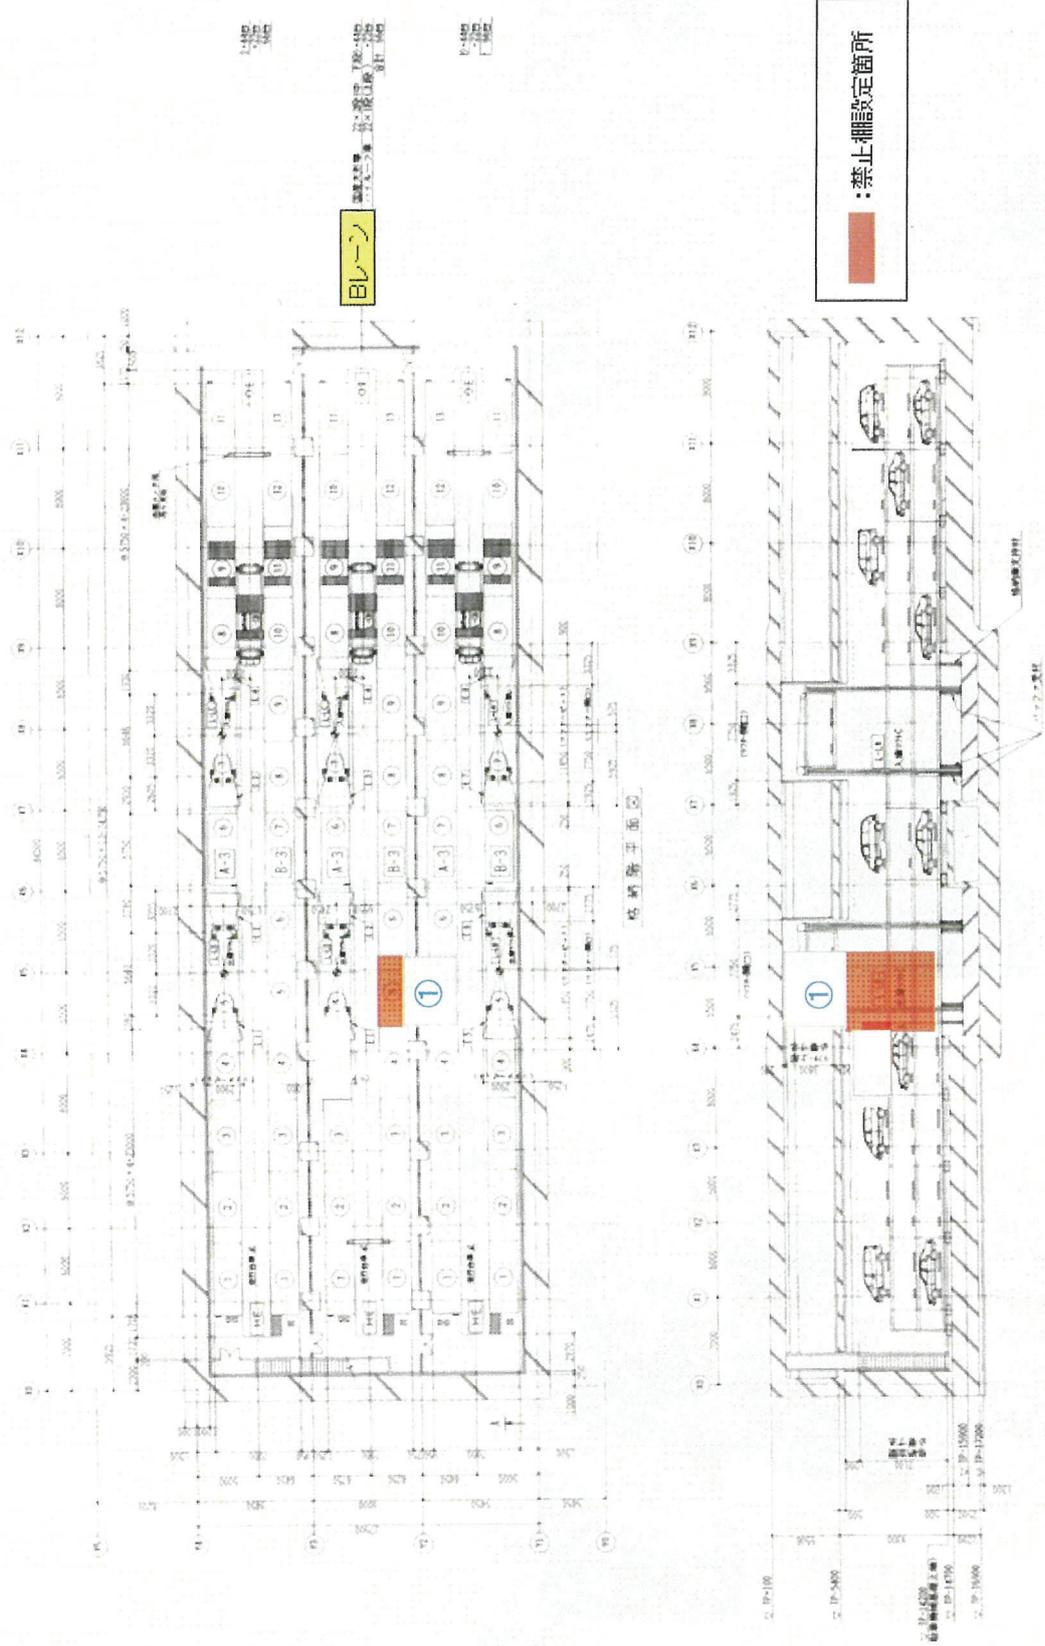横浜市ポートサイド地下駐車場Bレーン 禁止柵設定箇所図



① 令和4年9月 禁止柵に設定

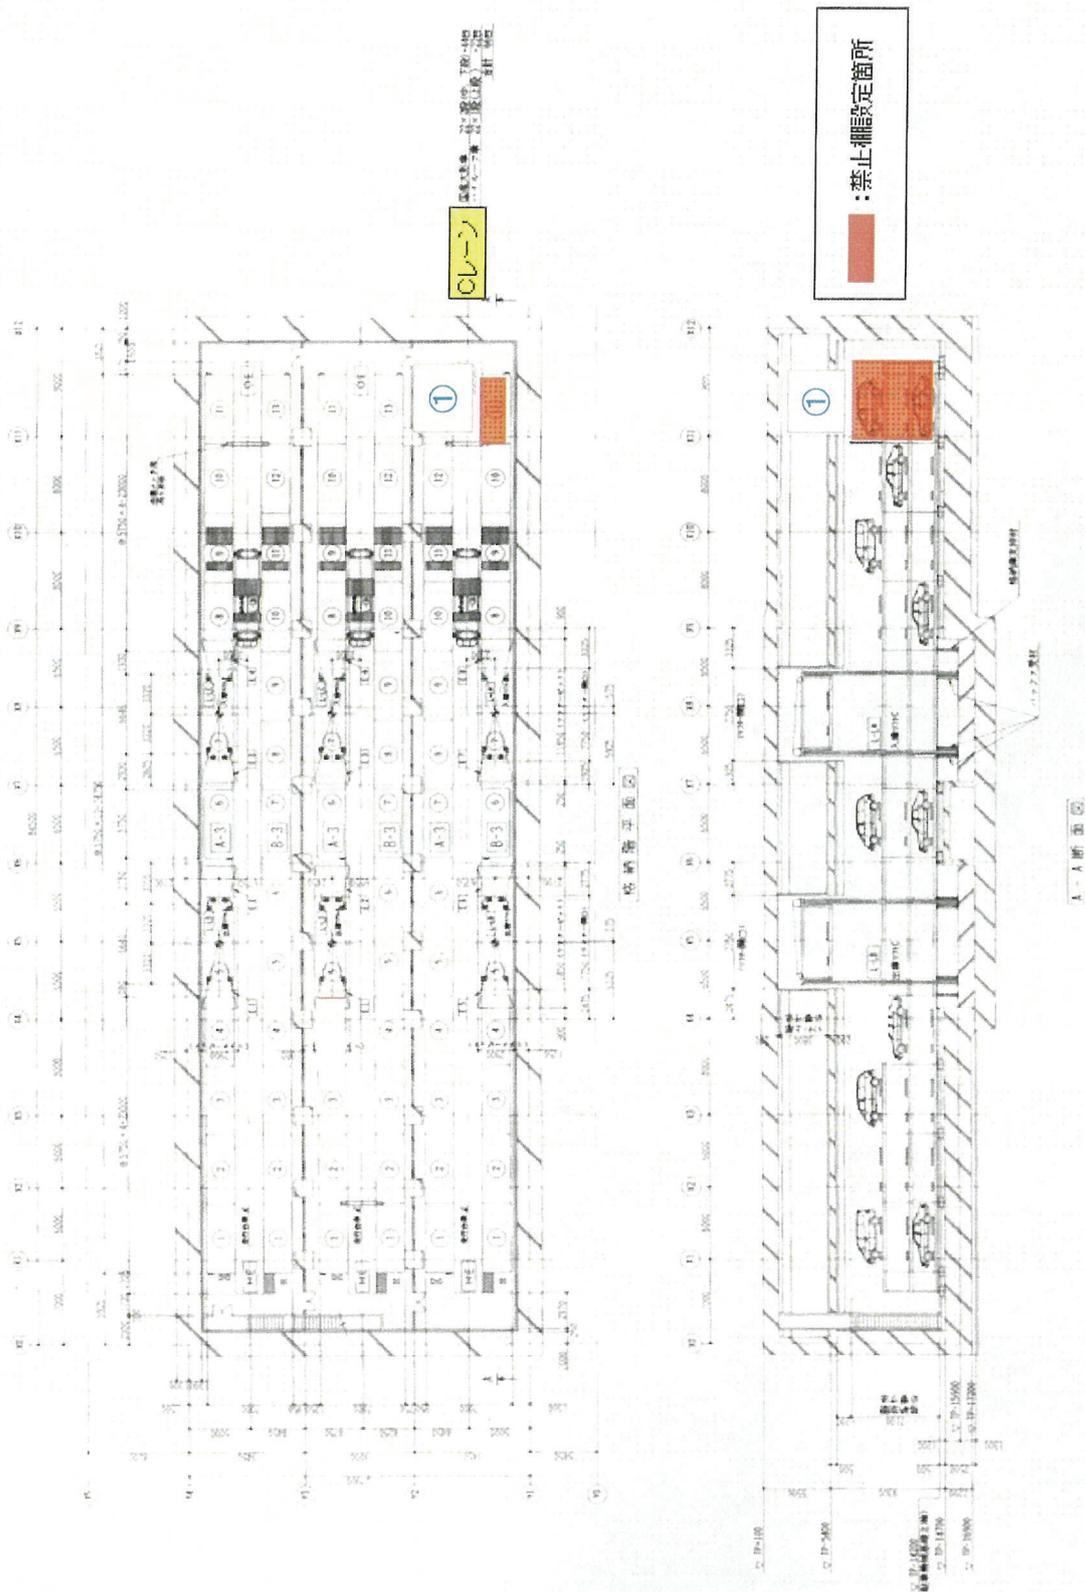横浜市ポータルサイド地下駐車場Cレーン 禁止柵設定箇所図



① 令和3年4月 禁止柵に設定

横浜市ポートサイド地下駐車場 クレーン格納庫漏水状況

| | |
|--|--|
| | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【クレーン】2)</p> <p>右11番地3段</p> <p>天井の配管</p> <p>漏水の痕跡</p> |
| | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【クレーン】2)</p> <p>右11番地3段</p> <p>格納棚</p> <p>前後輪横行コンベヤの状況 (デッキプレート)の状況)</p> <p>前輪コンベヤ</p> <p>後輪コンベヤ</p> <p style="text-align: center;">禁止棚</p> |
| | <p>弊社からの連絡(指摘)事項 漏水等 【クレーン】2)</p> <p>右11番地3段</p> <p>格納棚</p> <p>前輪横行コンベヤの状況 (コンベヤ全域に白錆が発生)</p> <p style="text-align: center;">禁止棚</p> |